



Comet R6 HP

Stabbearbeitungszentren



Bearbeitungszentrum mit 5 CNC-Achsen zur Bearbeitung von Profilstäben oder Stücken aus Aluminium, PVC, allgemeinen Leichtmetalllegierungen und Stahl. Das Bearbeitungszentrum verfügt über zwei Betriebsarten: mit einem einzigen Arbeitsbereich für die Bearbeitung von Stäben mit einer Länge von bis zu 7 m oder mit zwei unabhängigen Arbeitsbereichen im Pendelbetrieb. Die Maschine in der Version HP verfügt über 2 zusätzliche Achsen zum Positionieren der Spanneinrichtungen und der Referenzanschläge, welche die „hauptzeitneutrale“ Positionierung der Spanneinrichtung während des Pendelbetriebs ermöglichen. Die 4. und 5. Achse ermöglichen es der Frässpindel sich, über die NC gesteuert, auf der horizontalen Achse von -15° auf $+90^\circ$ und auf der vertikalen von -360° auf $+360^\circ$ im Dauerbetrieb zu drehen, um die Bearbeitungen an der Ober- und auf allen Unterseiten des Profils umzusetzen. Verfügt über ein Werkzeugmagazin mit 12 Plätzen auf dem Schlitten der X-Achse, das auch einen Scheibenfräser aufnehmen kann. Außerdem erleichtert eine bewegliche Arbeitsebene das Be- und Entladen des Stücks und vergrößert den bearbeitbaren Querschnitt beachtlich.



5-Achsen- Frässpindelkopf -R-

Die Frässpindel mit 8,5 kW auf S1 mit hohem Drehmoment ermöglicht für den industriellen Bereich typische Schwerbearbeitungen. Zur weiteren Leistungssteigerung steht optional eine Frässpindel mit 11 kW mit Encoder für das starre Gewindebohren zur Verfügung. Die Drehung der Frässpindel entlang der Achsen B und C ermöglicht die 5-Seiten-Bearbeitungen des Profils, ohne es neu positionieren zu müssen.



Dynamischer Pendelbetrieb

Die innovative Betriebsart ermöglicht die Minimierung der Maschinenstillstandzeiten während der Be- und Entladephase der Werkstücke. Das System ermöglicht es, in den beiden getrennten und unabhängigen Arbeitsbereichen einerseits Pressprofile gleichzeitig zu be- und entladen und andererseits unterschiedlich lange und/oder kodierte Werkteile zu bearbeiten.



Bedieneroberfläche

Der Bediener kann den Monitor aus jeder beliebigen Stellung sehen, da dieser vertikal geschwenkt werden kann. Die Bedienerschnittstelle verfügt über einen 24"-Touchscreen-Monitor im Format 16:9, der mit allen für die PC und CNC erforderlichen USB-Anschlüssen ausgestattet ist. Zudem verfügt er über Maus und Tastatur und den Anschluss für einen Barcode-Leser und eine Bedientafel aus der Ferne.



Stellungsregler der Spanneinrichtungen

Die Positionierung der Spanner erfolgt über zwei numerisch gesteuerte Achsen, H und P, die parallel zur X-Achse verlaufen, mit Werkstückanschlag. Diese Lösung ermöglicht das Anordnen der Anschläge entlang der gesamten Maschinenlänge, um im Mehrstück-Modus mit einem Profil pro Spanneinrichtungspaar arbeiten zu können. Darüber hinaus werden die Spanner unabhängig vom Betriebszustand der Spindel (X-Achse) positioniert.



Werkzeugmagazin

Das auf der X-Achse integrierte Werkzeugmagazin, das in Bezug auf die Frässpindel unterhalb und in einer zurückgesetzten Position angeordnet ist, ermöglicht eine drastische Reduzierung der Zeiten, die für den Werkzeugwechsel erforderlich sind. Diese Funktion ist besonders nützlich bei Bearbeitungen am Kopf und am Ende des Pressprofils, da der Weg zum Erreichen des Magazins umgangen werden kann, da sich dieses, fest mit der Frässpindel verbunden, in die entsprechenden Positionierungen bewegt.




Version HP

Das Bearbeitungszentrum Comet über zwei Betriebsarten: Ein Bearbeitungsbereich für Stäbe bis 7 m und zwei unabhängige Bearbeitungsbereiche im Pendelbetrieb. Die Maschine in der Version HP verfügt über 2 zusätzliche Achsen zum Positionieren der Spanneinrichtungen und der Referenzanschläge, welche die „hauptzeitneutrale“ Positionierung der Spanneinrichtung während des Pendelbetriebs ermöglichen.



COMET R6 HP / STABBEARBEITUNGSZENTREN
LAYOUT

1. Späneförderer und späneauffangkasten (Optional)
2. Abdeckung (Optional)
3. Rauchabsaugung (Optional)

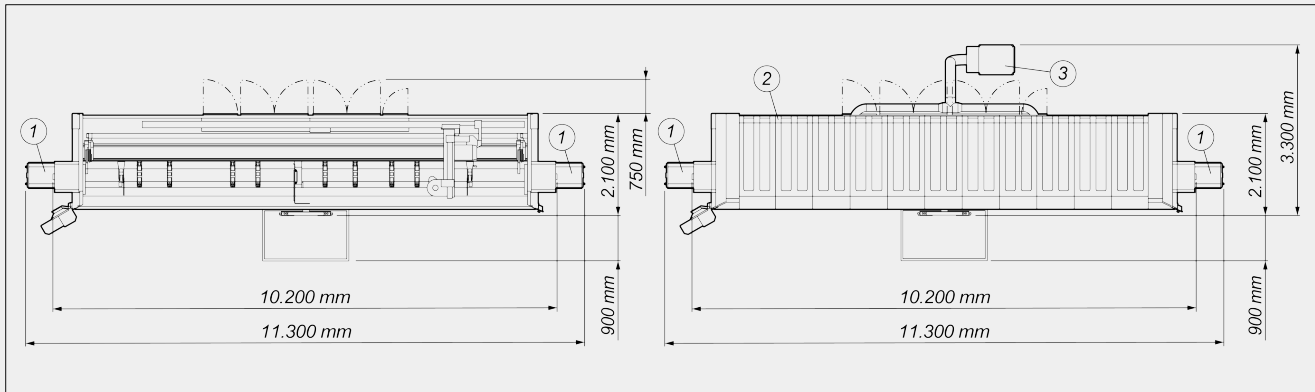

Maschinenhöhe (maximaler Ausfahrbereich Z-Achse) (mm) 2.590

Maschinenhöhe mit oberer Abdeckung (mm) 2.710

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

ACHSEN-VERFAHRWEGE

| | |
|--|---------------|
| X-ACHSE (längs) (mm) | 7.660 |
| Y-ACHSE (quer) (mm) | 1.000 |
| Z-ACHSE (vertikal) (mm) | 450 |
| B-ACHSE (Rotation um die horizontale Frässpindelachse) | -15° ÷ +90° |
| C-ACHSE (Rotation um die vertikale Frässpindelachse) | -360° ÷ +360° |

FRÄSSPINDEL


| | |
|--|-----------|
| Max. Leistung auf S1 (kW) | 8,5 |
| Max. Leistung in S6 (60 %) (kW) | 10 |
| Max. Drehzahl (U/min.) | 24.000 |
| Werkzeugaufnahmekonus | HSK - 63F |
| Werkzeugschnellspannung | ● |
| Auf 5 Achsen gesteuerte Frässpindel, simultane Interpolation möglich | ● |
| Kühlung mit Wärmetauscher | ● |



ARBEITSBEREICH

1F = Bearbeitung an 1 Seite

5F = Bearbeitung an 5 Seiten

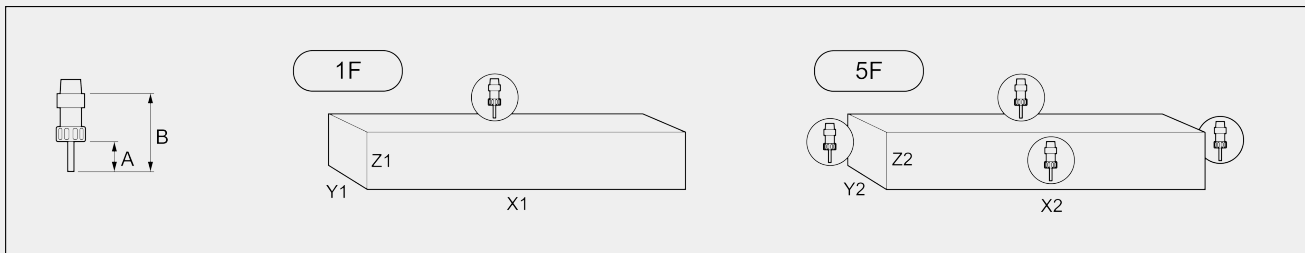

| COMET R6 HP | | A | B | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 |
|------------------------------|----|----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Einzelstück | | 60 | 130 | 7.070 | 300 | 250 | 6.785 | 250 | 250 |
| Asymmetrischer Pendelbetrieb | li | 60 | 130 | 3.315 | 300 | 250 | 3.030 | 250 | 250 |
| Asymmetrischer Pendelbetrieb | re | 60 | 130 | 2.660 | 300 | 250 | 2.470 | 250 | 250 |
| Symmetrischer Pendelbetrieb | li | 60 | 130 | 3.035 | 300 | 250 | 2.750 | 250 | 250 |
| Symmetrischer Pendelbetrieb | re | 60 | 130 | 2.940 | 300 | 250 | 2.750 | 250 | 250 |

Abmessungen in mm

MÖGLICHKEIT ZUM GEWINDEBOHREN (mit Gewindebohrer In Aluminium Und Mit Durchgangsbohrung)

| | |
|------------------|-----|
| Mit Ausgleicher | M8 |
| Starr (optional) | M10 |

STÜCKEINSPANNUNG

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der pneumatischen Spanneinrichtungen | 12 |
| Standardanzahl der pneumatischen Spanneinrichtungen | 8 |
| Max. Anzahl Spanneinrichtungen pro Bereich | 6 |
| Automatische Positionierung der Spanner und Werkstückanschläge über die unabhängigen Achsen H und P | ● |

MITFAHRENDES WERKZEUGMAGAZIN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Werkzeuge im Magazin | 12 |
|--------------------------------------|----|

**FUNKTIONEN**

| | |
|--|----------------------------------|
| Dynamischer Pendelbetrieb | <input checked="" type="radio"/> |
| Mehrwerkstück-Betrieb | <input checked="" type="radio"/> |
| Mehrschritt-Bearbeitung Basis - bis zu 5 Schritten | <input checked="" type="radio"/> |
| Übermaßbearbeitung, bis auf das doppelte Maß der Nennlänge auf X | <input type="radio"/> |
| Automatische Mehrschritt-Bearbeitungssteuerung | <input type="radio"/> |
| Mehrstück-Bearbeitung auf Y | <input type="radio"/> |
| Werkstückdrehung für 4-Seiten-Bearbeitung | <input type="radio"/> |

Enthalten ● Verfügbar ○